



Produtos: Lifts de projetor : GLI 101 / 102 /107 / 115 / 131

Sintoma: Cabos de aço desalinhados

Causa: Bandeja deslocada manualmente para cima com o lift no modo desce

Solução (Não retire o produto do local onde está instalado):

- 1) Acionar o modo desce;
- 2) Girar o manipulô de ajuste de descida para o máximo de abertura (Fig 2);
- 3) Acionar o modo sobe pelo controle remoto ou contato seco;
- 4) Girar o manipulô de ajuste de descida para o mínimo de descida (Fig 2);
- 5) Acionar o modo desce e ajustar o manipulô de ajuste de descida até o ponto ideal, conforme descrito no Manual de Instalação.

IMPORTANTE: Nunca deslocar manualmente para cima a bandeja com o lift posicionado no modo “Desce”

